

### **Beállítás:**

Felső érték beállítása: **SET H**

Nyomja meg a **ZERO** gombot. Írja be a felső értéket.

**M+**: balra lép, **MR**: jobbra lép, **TARE**: növeli az értéket.

**ZERO**: Elfogadtatás

Nyomja meg a **TARE** gombot az alsó érték beállításához!

Alsó érték beállítása: **SET L**

Nyomja meg a **ZERO** gombot. Írja be a alsó értéket.

**M+**: balra lép, **MR**: jobbra lép, **TARE**: növeli az értéket.

**ZERO**: Elfogadtatás

Nyomja meg a **TARE** gombot a sípolás beállításához!

Sípolás beállítása: **BEEP**

Nyomja meg a **ZERO** gombot. Válasszon értéket a **TARE** gombbal!

**NO**: nincs sípolás; **OK**: jó értéknél sípól; **NG**: rossz értéknél sípól

**ZERO**: Elfogadtatás

Kilépés: **G/N**

### **Összeadás:**

Helyezze a mérlegre a mérendő tömeget. Nyomja meg a **M+** gombot.

A mérleg az ACC 1 feliratot írja ki, majd visszaáll mérési üzemmódba.

Vegye le, majd rakja fel a következő terméket. Nyomja meg újra a gombot.

A mérleg az ACC 2 feliratot írja ki, majd visszaáll mérési üzemmódba.

Ez szabadon folytatható.

A végösszeg megnézéséhez terheletlen állapotban nyomja meg a **MR** gombot.

A memóriát az **M+** és az **MR** gomb együttes megnyomásával lehet törölni. Az

**M+** gomb megnyomására (nyomtató ill. számítógépes kapcsolat esetén) az adatkimeneten adás történik.

### **Háttérvilágítás:**

Tartsa nyomva a **ZERO** gombot 3 másodpercig. **SET BL**

Nyomja meg a **ZERO** gombot. Válasszon értéket a **TARE** gombbal!

**BL AU**: csak méréskor világít, **BL ON**: állandóan, **BL OFF**: soha

**ZERO**: Elfogadtatás, Kilépés: **G/N**

### **Automatikus kikapcsolás:**

Tartsa nyomva a **ZERO** gombot 3 másodpercig. **SET BL**

Nyomja meg a **TARE** gombot. **SET OF**

Nyomja meg a **ZERO** gombot. Válasszon értéket a **TARE** gombbal!

**ON**: nem kapcsol ki, **5**: 5 perc után, **15**: 15 perc után kapcsol ki

**ZERO**: Elfogadtatás, Kilépés: **G/N**

## **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

**BW - BWS**

**TÍPUSÚ**

**MÉRLEGEKHEZ**

Guttmann Mérlegtechnika KFT  
9700 Szombathely, Hámor u. 27  
Tel.: 06 94 324-788  
www.merleg.net

## Kedves Vásárlónk!

Nagy örömmel üdvözljük Önt is vásárlóink között! Az Ön által megvásárolt BW/BWS típusú elektronikus platform, vagy lapmérleg bármilyen célra alkalmas, ahol hiteles mérésre van szükség. Hosszú időtartamú, automatikus töltő berendezéssel ellátott akkumulátoros tápellátása hasznos védelmet biztosít áramkimaradás esetére.

### A KÉSZÜLÉK FONTOSABB JELLEMZŐI

- Nagy méretű LCD kijelző, háttérvilágítással
- Alacsony feszültség jelzés
- Alsó- és felső határérték mérési üzemmód, hangjelzéssel
- Állatmérési üzemmód
- Mérési eredmények összeadása
- Akkumulátoros és hálózati táplálás közti automatikus átváltás, akkumulátor automatikus töltése
- Hitelesíthető! EK engedéllyel rendelkezik.

### TÁPFESZÜLTSG ELLÁTÁS

DC 6V beépített akkumulátor  
12 V adapter

### JÓTANÁCSOK A HASZNÁLATHOZ

- A mérleg legyen védve közvetlen nedvesség hatásától
- A mérleget óvjuk erős rázkódástól, ütődéstől és a túlterheléstől
- Ne tegye ki a mérleget erős hőhatásnak
- Figyeljen, hogy a mérleg minden talpcsavarja érintkezzen a talajjal
- A mérleget a vízszintjelző szerint állítsa be (Platform mérleg)
- Amikor a kijelzőn megjelenik az akkumulátor szimbólum, töltse újra az akkumulátort

#### Figyelem

- Ha a mérleget huzamos ideig nem használja, a beépített akkumulátort 3 havonta töltse újra a mérleg hálózatra csatlakoztatásával.
- Folyamatos hálózati használat esetén havonta egyszer csak akkumulátorról használja (lemerülésig) a mérleget. Így biztosítva lesz az akkumulátor optimális élettartalma.

## 1. Nyomógombok

<b>ON/OFF</b>	BE/KI kapcsoló gomb
<b>ZERO</b>	A mérleg nullázása. A menüben „ENTER”, elfogadtató gomb.
<b>TARE</b>	A mérleg tárazása. A menüben a funkciók között lehet lépkedni, az értékeket növelni.
<b>MR</b>	Memória előhívás. A menüben a helyi értéket lépteti.
<b>M+</b>	Memória gomb. A kijelzett tömeget a memóriába teszi. A menüben a helyi értéket lépteti.
<b>PRINT</b>	Adatküldés PC-re vagy nyomtatóra, RS-232 kapcsolat esetén. Menüben egy szintet visszalép (ESC).
<b>G/N</b>	Bruttó / nettó üzemmód. Tárazás után aktív. Menüben egy szintet visszalép (ESC).

## 2. Alapvető működtetés

### **Bekapcsolás:**

A bekapcsolás az **ON/OFF** gombbal történik.  
A kijelzőteszt után a mérleg készen áll a használatra.

### **Nullázás:**

A mérleg rendelkezik automatikus bekapcsolási nullázás és nullkövetési funkcióval. Amennyiben a kijelző terheletlen állapotban nem mutat nullát nyomja meg a **ZERO** gombot.

### **Tárazás:**

A mérleg nulla helyzetében helyezzük a mérőfelületre a tára edényt és nyomjuk meg a **TARE** gombot. Megjelenik a kijelzőn a NET kijelzés és a mérleg az edény nélküli tömeget mutatja.

A két érték között a **G/N** gombbal lehet lépkedni.

Az edény levétele után a mérleg negatív tömegértéket mutat.

A tára súlyt megszüntetni a **TARE** gomb újbóli megnyomásával lehet.

### **Állatmérés:**

A mérleggel, ebben az üzemmódban mozgó állatokat is lehet mérni.

Be/kikapcsolás: **ZERO + TARE** gomb egyszerre való megnyomása.

### **Ellenőrző mérés:**

A mérlegben beállítható egy alsó és egy felső tömeg érték, amely elérése esetén sípoló hanggal jelez a felhasználó számára. Ezzel a funkcióval lerövidítheti a kiszerező mérés időtartamát.

Nyomja meg a **G/N** és a **PRINT** gombot egyszerre. **SET H**